

Kritérium č. 1: cena spolu za opravu elektroinštalácií po revíziách

Oblasť: Trnava

Predmet zákazky : Oprava elektroinštalácie po revíziách a následné zakreslenie skutkového stavu elektroinštalácie

SMSÚ ŽB Nové Zámky

P. č.	VOJ	Miesto dodania predmetu zákazky	Názov a adresa budovy	Mesto / Obec	Číslo revíznej správy	Podrobný popis poškodenia	Potreba projektovej dokumentácie Áno/Nie	Cena za opravu bez DPH	Cena za vyhotovenie projektovej dokumentácie bez DPH	Celková cena spolu bez DPH v € (stĺpec I + J)
1	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Alekšince výhybk.dom č.85	xxx	Alekšince	028-02/2014/ONYO/LA	Odstrániť závadu z RS neschopnosť prevádzky, pričom neboli zistené nedostatky ohrozujúce bezpečnosť: zo svietidiel chýbajú ochranné kryty, znečistená rozv.doska, chýba prípojnicia na PEN vodiče, chýbajú bezpečn.tabulky, chýba schéma zapojenia, chýba isteiaci prvok a prislusnosť náplne, chýba dokumentácia el.zariadenia, chýba východisková revízia + ďalšie závary z RS,	Ano	1130	210,00 €	1340
2	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	výhybkársky dom	xxx	Bajč	089-05/2013/ONYO/LA	odstrániť drobné nedostatky: označenia v rozvádzači, upevnenie zásuviek, chýba chéma zapojenia v rozvádzači, ochranné kryty na svietidlách, upevnenie krycieho plechu pod rozvádzačom+ odstrániť ďalšie závary z revíznej správy	Ano	980,00 €	210,00 €	1190
3	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Balvany vyhybkarsky dom	xxx	Balvany	029-02/2014/ONYO/LA	Odstrániť závadu z RS neschopnosť prevádzky, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť : vnútorný kryt v rozvádzači nechráni živé časti dostatočne, v rozvádzači sú Cu vodiče pripojené na Al lišty, kryt v rozvádzači nie je dostatočne upevnený, nie je označený rozvádzač, chýbajú bezp. tabulky, nevyhovuje fareb.označenie vodičov, chýba označenie svorky, schéma a prislusnosť náplne, chýba dokumentácia el.zariadenia, chýba východisková revízia + ďalšie závary z RS	Ano	1320	210,00 €	1530
4	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Gbelce Výpravná budova	xxx	Gbelce	123-10/2013/ONYO/LA	Odstrániť závadu z RS neschopnosť prevádzky, zo svietidiel chýbajú ochranné kryty, znečistená rozv.doska, chýba prípojnicia na PEN vodiče, chýbajú bezpečn.tabulky, chýba schéma zapojenia, chýba isteiaci prvok a prislusnosť náplne, chýba dokumentácia el.zariadenia, chýba východisková revízia + ďalšie závary z RS,	Ano	1130	210,00 €	1340
5	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Obytný dom TO	xxx	Gbelce	132-10/2013/ONYO/LA	tyče lustrov nie sú nulované, upevniť plech v rozvádzači a jeho priliehanie- nekryté živé časti - odstrániť neschopnosť prevádzky + odstrániť ďalšie závary z revíznej správy	Ano	780	210,00 €	990
6	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	výhybkársky dom	xxx	Chotín	097-05/2013/ONYO/LA	podľa RS nedostatky bezprostredne ohrozujú bezpečnosť osôb, tyče lustrov nie sú nulované, chýbajú kryty živých častí rozvádzača a sú prístupné, neodborné napojenie čerpadla vody do krabice osvetlenia - odstrániť neschopnosť prevádzky + odstrániť ďalšie závary z revíznej správy	Ano	1210	210,00 €	1420
7	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	výhybkársky dom	xxx	Chotín	091-05/2013/ONYO/LA	izba č.2 vodiče od svietidla nie sú v svorkovnici, na svietidlách chýbajú ochranné kryty, pivnica uvoľnené káble z príchytiek-závady bezprostredne ohrozujúce bezpečnosť a zdravie podľa rev. Správy+ odstrániť ďalšie závary z revíznej správy	Ano	980	210,00 €	1190
8	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Ivánka, Na pile 1	xxx	Ivánka pri Nitre	056-03/2014/ONYO/LA	na základe RS celková rekonštrukcia na celom inštalacom zariadení - zariadenie je značne zastaralé, opotrebované - z hľadiska bezpečnosti nie je schopné prevádzky, kovová koňštr.sadokart.krytu ističov nie je istená ochranou, svietidlá nemajú kovovú časť pripojenú k ochrane, elektr.zariadenie je v mimoriadne zlom techn.stave	Ano	2790	210,00 €	3000
9	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Zastávka č., 2	xxx	Kapince zastávka	032-02/2014/ONYO/LA	Odstrániť závadu z RS neschopnosť prevádzky, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť : istiece prvky JTK v rozvádzači R2 nemajú označ.prúdovú hodnotu- nie je možné posúdiť nameranú impedanciu, v poistk.držiakoch sú použité opravené poistky, krycí plech prístrojov rozvádzača RA neposkytuje ochranu, zapojenie rozvádzača RA je neprehľadné, káble sú zbytočne dlhé a voľne visia, zásuvka v kuchyni nie je správne zapojená kolík nie je spojený s ochranou, napájanie ohrievača nemá samostatný napájací obvod, chýba označenie rozvádzača, bezp. tabulky, znečistený rozvádzač, chýba schéma zapojenia, chýba dokumentácia el.zariadenia, chýba východisková revízia + ďalšie závary z RS	Ano	1260	210,00 €	1470
10	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Komárno Ďulov Dvor Strážny dom	xxx	Komárno -Ďulov dvor	093-05/2013/ONYO/LA	na základe RS celková rekonštrukcia na celom inštalacom zariadení - zariadenie je značne zastaralé, opotrebované - z hľadiska bezpečnosti nie je schopné prevádzky, kovová koňštr.sadokart.krytu ističov nie je istená ochranou, svietidlá nemajú kovovú časť pripojenú k ochrane, elektr.zariadenie je v mimoriadne zlom techn.stave	Ano	2130	210,00 €	2340
11	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Komjatice - ŽST	xxx	Komjatice	177-12/2013/ONYO/LA	Odstrániť závadu z RS neschopnosť prevádzky : v rozvádzači nie sú označenia vodičov, schéma, svorka, nevyhovujúce farebné označenie vodičov, v R1 chýbajú bezpečn.tabulky, zásuvky nie sú dostatočne upevnené, chýba dokumentácia el.zariadenia, chýba východisková revízia + odstrániť ďalšie závary z RS	Ano	980	210,00 €	1190
12	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Komjatice - ŽST	xxx	Komjatice	176-12/2013/ONYO/LA	Odstrániť závadu z RS neschopnosť prevádzky, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť : svietidlá nemajú kovovú časť pripojenú k ochrannému obvodu-nulovanie, zásuvky nie sú nulované kolíky s ochranou, zásuvky nie sú dostatočne upevnené, chýba dokumentácia el.zariadenia, chýba východisková revízia + odstrániť ďalšie závary z RS	Ano	980	210,00 €	1190
13	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Výhybkársky dom	xxx	Koniarovce	120-10/2013/ONYO/LA	opravované tavné poistky vymeniť, - odstrániť neschopnosť prevádzky a ďalšie nedostatky RS+ odstrániť ďalšie závary z revíznej správy	Ano	890	210,00 €	1100

14	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	výhybkársky dom	xxx	Lužianky	077-04/2013/ONYO/LA	na základe RS celková rekonštrukcia na celom inštaláčnom zariadení -boli zistené závažné bezpečnostné nedostatky, zariadenie je značne zastaralé, opotrebované - z hľadiska bezpečnosti nie je schopné prevádzky+ odstrániť ďalšie závažné z revíznej správy	Ano	2 115,00 €	210,00 €	2325
15	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	výhybkársky dom	xxx	Lužianky	078-04/2013/ONYO/LA	na základe RS celková rekonštrukcia na celom inštaláčnom zariadení - boli zistené závažné bezpečnostné nedostatky, zariadenie je značne zastaralé, opotrebované - z hľadiska bezpečnosti nie je schopné prevádzky+ odstrániť ďalšie závažné z revíznej správy	Ano	1 980,00 €	210,00 €	2190
16	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Malé Zálužie zastávka č. 46	xxx	Malé Zálužie	081-05/2014/ONYO/LA	Odstrániť závažné z RS neschopnosť prevádzky, ktoré bezprostredne ohrozujú bezpečnosť : Celé elektroinštaláčne zariadenie je značne zanedbané, opotrebované a technicky zastaralé, doporučujem vykonať celkovú opravu alebo kompletnú rekonštrukciu na celom elektroinštaláčnom zariadení ! nepripojený kábel svetelného obvodu nie je ukončený v svorkovnici, el.rozvodnej dosky chýba mostík, nie sú bezp.tabuľky, chýba schéma zapojenia, chýba schéma zapojenia, chýba dokumentácia el.zariadenia, chýba východisková revízia + odstrániť ďalšie závažné z RS	Ano	1 120,00 €	210,00 €	1330
17	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Mužla ŽST č.768	xxx	Mužla	007-01/2014/ONYO/LA	Odstrániť závažné z RS neschopnosť prevádzky, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť : z poistk.skřine chýba izolačný kryt živých častí, sú opravované tavné poistkové vložky, tyčové svietidlá nemajú kovovú časť pripojenu k ochrannému obvodu, ochranný kolík zásuvky v kuchyni nie je chránený, ochranný kolík zásuvky v kupelni chýba, chýba dokumentácia el.zariadenia, chýba východisková revízia + ďalšie závažné z RS,	Ano	1 120,00 €	210,00 €	1330
18	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Mužla ŽST č.768	xxx	Mužla	008-01/2014/ONYO/LA	Odstrániť závažné z RS neschopnosť prevádzky, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť : z poistk.skřine chýba izolačný kryt živých častí, sú opravované tavné poistkové vložky, tyčové svietidlá nemajú kovovú časť pripojenu k ochrannému obvodu, ochranný kolík zásuvky v kuchyni nie je chránený, ochranný kolík zásuvky v kupelni chýba, chýba dokumentácia el.zariadenia, chýba východisková revízia + ďalšie závažné z RS,	Ano	780,00 €	210,00 €	990
19	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Obytný dom č.71	xxx	Mužla	141-11/2013/ONYO/LA	v rozváždači sú použité opravované poistky, tyče lustrov nie sú nulované, chýba štítok, neoznačená svorka, neoznačená príslušnosť náplne, nevyhovuje farebné označenie káblov, odstrániť závažné zistené revíznou správou - odstrániť neschopnosť prevádzky	Ano	765,00 €	210,00 €	975
20	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Obytný dom č.71	xxx	Mužla	140-11/2013/ONYO/LA	v rozváždači sú použité opravované poistky, tyče lustrov nie sú nulované, chýba štítok, neoznačená svorka, neoznačená príslušnosť náplne, nevyhovuje farebné označenie káblov, odstrániť závažné zistené revíznou správou - odstrániť neschopnosť prevádzky	Ano	1 630,00 €	210,00 €	1840
21	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Nitra Admin. bodova TO	xxx	Nitra	064-04/2013/ONYO/LA	ROZVÁDZAČ -NEMÁ SCHÉMU, nemá označenie náplne, zlé ROZDELENIE VODIČOV ROZVÁDZAČI, ZÁSUVKOVÉ OBVODY 3A4 SÚ PREPOJENÉ,NIE SÚ POUŽITÉ PRŮDOVÉ CHRÁNIČE,odstrániť závažné zistené revíznou správou - odstrániť neschopnosť prevádzky + odstrániť ďalšie závažné z revíznej správy	Ano	1 960,00 €	210,00 €	2170
22	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Admin. bodova TO	xxx	Nitra	062-04/2013/ONYO/LA	na základe RS celková rekonštrukcia na celom inštaláčnom zariadení - zariadenie je značne zastaralé, opotrebované - z hľadiska bezpečnosti nie je schopné prevádzky+ odstrániť ďalšie závažné z revíznej správy	Ano	1 960,00 €	210,00 €	2170
23	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Admin. bodova TO	xxx	Nitra	063-04/2013/ONYO/LA	na základe RS celková rekonštrukcia na celom inštaláčnom zariadení - zariadenie je značne zastaralé, opotrebované - z hľadiska bezpečnosti nie je schopné prevádzky+ odstrániť ďalšie závažné z revíznej správy	Ano	1 960,00 €	210,00 €	2170
24	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Admin. bodova TO	xxx	Nitra	065-04/2013/ONYO/LA	na základe RS celková rekonštrukcia na celom inštaláčnom zariadení - zariadenie je značne zastaralé, opotrebované - z hľadiska bezpečnosti nie je schopné prevádzky+ odstrániť ďalšie závažné z revíznej správy	Ano	1 960,00 €	210,00 €	2170
25	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Admin. bodova TO	xxx	Nitra	066-04/2013/ONYO/LA	na základe RS celková rekonštrukcia na celom inštaláčnom zariadení - zariadenie je značne zastaralé, opotrebované - z hľadiska bezpečnosti nie je schopné prevádzky+ odstrániť ďalšie závažné z revíznej správy	Ano	730,00 €	210,00 €	940
26	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Admin. bodova TO	xxx	Nitra	103-05/2013/ONYO/LA	Ochranný kolík zásuviek v obývačke nie je spojený s ochranným obvodom -bezprostredne ohrozujúce bezpečnosť a zdravie podľa rev. správy, v poistkách chýbajú skřička, neživé kovové časti svietidiel nie sú spojené k ochrannému obvodu + odstrániť ďalšie závažné z revíznej správy	Ano	730,00 €	210,00 €	940
27	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Nitra Obyt.dom Staničná 4	xxx	Nitra	013-01/2014/ONYO/LA	Odstrániť závažné z RS neschopnosť prevádzky, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť : svietidlo nemá kovovú časť v chránenom obvode, chýbajú označenie svorky, schéma zapojenia príslušnosť náplne, chýba dokumentácia el.zariadenia, chýba východisková revízia + ďalšie závažné z RS,	Ano	730,00 €	210,00 €	940
28	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Nitra Obyt.dom Staničná 4	xxx	Nitra	014-01/2014/ONYO/LA	Odstrániť závažné z RS neschopnosť prevádzky, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť : svietidlo v špajzi nemá kryt, chýbajú izolačné prechodky k prístrojom v RE1, znečistený rozváždač, svorka nie je označená, chýba schéma zapojenia rozváždača, označenie vodičov, chýba dokumentácia el.zariadenia, chýba východisková revízia + ďalšie závažné z RS,	Ano	980,00 €	210,00 €	1190
29	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Nitra Obyt.dom Staničná 4	xxx	Nitra	024-01/2014/ONYO/LA	Odstrániť závažné z RS neschopnosť prevádzky, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť : v rozvodných krabiciach chýbajú veká, zo svietidla chýba kryt, znečistený rozváždač, chýba označenie svorky rozváždača, chýba označenie PEN vodičov, chýba označenie príslušnosti náplne, chýba schéma zapojenia rozváždača, označenie vodičov, chýba dokumentácia el.zariadenia, chýba východisková revízia + ďalšie závažné z RS,	Ano	760,00 €	210,00 €	970
30	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Nitra Obytný dom	xxx	Nitra	027-02/2014/ONYO/LA	Odstrániť závažné z RS neschopnosť prevádzky, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť : vstup vodičov k prístrojom v RE 2 chýbajú vhodné izol.prechodky, v rozv.krabiciach chýbajú kryty, v rozváždači nie je príslušnosť náplne, nie je označená prísl.krajných a PEN vodičov, nie je schéma zapojenia, svorka ochranného vodiča nie je označená, znečistený rozváždač, chýbajú bezpečnostné tabuľky, rozváždač a prípoj.skřička nie sú označené, chýba dokumentácia el.zariadenia, chýba východisková revízia + ďalšie závažné z RS	Ano	760,00 €	210,00 €	970

31	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Nitra Výhybk.dom č.2	xxx	Nitra	023-01/2014/ONYO/LA	Odstraníť závady z RS neschopnosť prevádzky, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť : zásuvkové obvody nie sú chránené doplnkovou ochranou, prúdovým chráničom, z rozvodných krabic chýbajú kryty, ochranný kolík zásuvky v detskej izbe nie je spojený s ochranným obvodom sústavy, chýba schéma zapojenia rozvadzača, označenie vodičov, chýba dokumentácia el.zariadenia, chýba východisková revízia + ďalšie závady z RS,	Ano	760,00 €	210,00 €	970
32	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Nitra ATÚ Železničarska 5	xxx	Nitra	022-01/2014/ONYO/LA	Odstraníť závady z RS neschopnosť prevádzky, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť : kovová časť rozvadzača nie je spojená s ochranným obvodom sústavy, v rozvádzači chýba krycí plech prístrojov, tyčové lustrové svietidlo nemá pripojenú kovovú tyč k ochrane, chýba schéma zapojenia rozvadzača, označenie vodičov, chýba dokumentácia el.zariadenia, chýba východisková revízia + ďalšie závady z RS,	Ano	760,00 €	210,00 €	970
33	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Nitra ATÚ Železničarska 5	xxx	Nitra	104-05/2013/ONYO/LA	Odstraníť závady z RS neschopnosť prevádzky, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť : svietidlá tr1 nemajú kovovú časť spojenú s ochranou, zásuvka v spálni má poškodený kryt, z rozvodnej dosky chýba prípojnic-mostík, nie je schéma - príslušnosť náplne, chýba dokumentácia el.zariadenia, chýba východisková revízia + odstrániť ďalšie závady z RS	Ano	780,00 €	210,00 €	990
34	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Nitra Obytný dom TO	xxx	Nitra	025-02/2014/ONYO/LA	Odstraníť závady z RS neschopnosť prevádzky, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť : na el.rozvodnej doske nie je označenie prísl.náplne, chýba schéma zapojenia, nie sú bezp.tabulky, chýba prípojnic- mostík, na chodbe a v pivnici chýbajú kryty zo svietidiel, chýba dokumentácia el.zariadenia, chýba východisková revízia + ďalšie závady z RS	Ano	780,00 €	210,00 €	990
35	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Nitra Obytný dom TO	xxx	Nitra	104-05/2014/ONYO/LA	Odstraníť závady z RS neschopnosť prevádzky, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť : svietidlá tr1 nemajú kovovú časť spojenú s ochranou, zásuvka v spálni má poškodený kryt, z rozvodnej dosky chýba prípojnic-mostík, nie je schéma - príslušnosť náplne, chýba dokumentácia el.zariadenia, chýba východisková revízia + odstrániť ďalšie závady z RS	Ano	1 980,00 €	210,00 €	2190
36	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	strážny dom	xxx	Nová Stráž	148-11/2013/ONYO/LA	na základe RS celková rekonštrukcia na celom inštaláčnom zariadení - zariadenie je značne zastaralé, opotrebované - z hľadiska bezpečnosti nie je schopné prevádzky+ odstrániť ďalšie závady z revíznej správy	Ano	980,00 €	210,00 €	1190
37	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Zastávka	xxx	Nová Stráž	148-11/2013/ONYO/LA	v rozvádzači sú použité opravené poistky, zásuvkové obvody sú istené 25A ističe miesto 16A, tyče lustrov nie sú nulované, zásuvka obývačka je nulovaná, chýba štitok, neoznačená svorka, neoznačená príslušnosť náplne, nevyhovuje farebné označenie káblov, odstrániť závady zistené revíznou správou - odstrániť neschopnosť prevádzky	Ano	940,00 €	210,00 €	1150
38	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Nové Sady, Zastavka	xxx	Nové Sady	033-02/2014/ONYO/LA	Odstraníť závady z RS neschopnosť prevádzky, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť : na el.rozvodnej doske nie je označenie prísl.náplne, chýba schéma zapojenia, nie sú bezp.tabulky, chýba prípojnic- mostík, na demontovanom elektromery pre služ.časť zostali vyvedené vodiče s nezaizolovanými koncami, v závitových poistkách nie sú vymedzovacie dielce, chýba dokumentácia el.zariadenia, chýba východisková revízia + ďalšie závady z RS	Ano	840,00 €	210,00 €	1050
39	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Výpravná budova	xxx	Nové Zámky	049-03/2013/ONYO/LA	v rozvadzači nie je schéma, v rozvádzači sú opravené poistky, privodný krajný vodič má poškodenú izoláciu, skrô. spoj krajného vodiča je zaoxidovaný, rozvádzač-nie je príslušnosť ochr. a krajných vodičov k obvodom - odstrániť neschopnosť prevádzky podľa rev. správy+ ďalšie závady z RS	Ano	460,00 €	210,00 €	670
40	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Výpravná budova	xxx	Nové Zámky	051-03/2013/ONYO/LA	v rozvádzači sú opravené poistky, ochranný kolík zásuvka obývačka nie je chránený, závady bezprostredne ohrozujúce bezpečnosť a zdravie podľa rev. + odstrániť ďalšie závady z revíznej správy	Ano	430,00 €	210,00 €	640
41	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	zosilovacia stanica	xxx	Nové Zámky	071-04/2013/ONYO/LA	v rozvádzači nie je schéma zapojenia, resp. nezodpovedá skutočnosti-opravíť zmeny,v rozvadzači r6 nie je označenie prísl. Káblov, nie je označ. Ochranná svorka,-odstrániť závady neschopnosti prevádzky + odstrániť ďalšie závady z revíznej správy	Ano	430,00 €	210,00 €	640
42	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	zosilovacia stanica	xxx	Nové Zámky	072-04/2013/ONYO/LA	v rozvádzači nie je schéma zapojenia, resp. nezodpovedá skutočnosti-opravíť zmeny,v rozvadzači r6 nie je označenie prísl. Káblov, nie je označ. Ochranná svorka,-odstrániť závady neschopnosti prevádzky + odstrániť ďalšie závady z revíznej správy	Ano	560,00 €	210,00 €	770
43	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Administratívna budova	xxx	Nové Zámky	117-10/2013/ONYO/LA	tyče lustrov nie sú nulované , závady rozvadzača-znečistenie, označenie, bezp.tabulky, príslušnosť náplne- odstrániť neschopnosť prevádzky + odstrániť ďalšie závady z revíznej správy	Ano	790,00 €	210,00 €	1000
44	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	obytný dom	xxx	Palárikovo	061-04/2013/ONYO/LA	nie je označená ochranná svorka ochranného vodiča ku kovovej časti rozvadzača, rozvadzač-nie je schéma skut.zapojenia, príslušnosť náplne, je znečistený, poistk.hlavice-chýbajú sklička,použitá opravená tavná poist.vložky,kolík zásuvky teplovodný kotol nie je ochrana,impedancia obvodov nevyhovuje, závady bezprostredne ohrozujúce bezpečnosť a zdravie podľa rev. Správy+ odstrániť ďalšie závady z revíznej správy	Nie	755,00 €	210,00 €	965
45	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	obytná budova	xxx	Palárikovo	044-03/2013/ONYO/LA	svorka pospájania vodomera chýba,ochranný vodič teplv. Kotla nie je pripevnený, vedenie od termostatu je neodborne spojené ku kotlu, istiace prvky v rozvádzači nie sú označené podľa schémy- odstrániť drobné nedostatky RS - je schopné bezp. prevádzky+ ďalšie závady z RS	Ano	450,00 €	210,00 €	660
46	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	obytná budova	xxx	Palárikovo	045-03/2013/ONYO/LA	istiace prvky nie sú označené podľa schémy-odstrániť drobné nedostatky zistené pri revízii zapísané ako drobné závady + ďalšie závady z RS	Ano	440,00 €	210,00 €	650
47	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	obytná budova	xxx	Palárikovo	046-03/2013/ONYO/LA	svorka pospájania vodomera chýba, istiace prvky nie sú označené podľa schémy-odstrániť drobné nedostatky zistené pri revízii zapísané ako drobné závady + ďalšie závady z RS	Ano	430,00 €	210,00 €	640
48	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	obytná budova	xxx	Palárikovo	047-03/2013/ONYO/LA	svorka pospájania vodomera chýba, istiace prvky nie sú označené podľa schémy-odstrániť drobné nedostatky zistené pri revízii zapísané ako drobné závady + ďalšie závady z RS	Ano	340,00 €	210,00 €	550
49	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Výpravná budova	xxx	Palárikovo	112-10/2013/ONYO/LA	odstrániť drobné nedostatky: označenie istiacich prvkov nesúhlasí s dokumentáciou+ odstrániť ďalšie závady z revíznej správy	Ano	480,00 €	210,00 €	690

50	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Výpravná budova byt	xxx	Pribeta	151-11/2013/ONYO/LA	tyče lustrov nie sú nulované, neupevnená zásuvka na sporák-leží na zemi, kábel k sporáku privizorny-volne leží na podlahe vrátane rozvodnej krabice bez krytu,, rozvádzač-nie je príslušnosť ochr. a krajných vodičov k obvodu, nie je spojovanie potrubí kovových s ochranou - odstrániť neschopnosť prevádzky + odstrániť ďalšie závady z revíznej správy	Ano	480,00 €	210,00 €	690
51	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Výpravná budova byt	xxx	Pribeta	150-11/2013/ONYO/LA	vodiče svietidiel nie sú nulované, v izbách nie sú dostatočne upevnené vypínače a zásuvky, chýbajú a sú poškodené kryty, z ohrievača vody chýba spodný kryt, tyčové svietidlá nemajú spojenie ochranou, v rozvádzači nie je príslušnosť ochr. a krajných vodičov k obvodu - odstrániť neschopnosť prevádzky + odstrániť ďalšie závady z revíznej správy	Ano	520,00 €	210,00 €	730
52	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Rišňovce ŽST	xxx	Rišňovce	173-12/2013/ONYO/LA	Odstrániť závady z RS neschopnosť prevádzky, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť : Krycí plech R neposkytuje krytie živých častí, v RE neprehľadné zapojenie káblov, svietidlá nemajú kovovú časť pripojenu k ochrannému obvodu, chýba dokumentácia el.zariadenia, chýba východisková revízia + odstrániť ďalšie závady z RS	Ano	430,00 €	210,00 €	640
53	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Šafa ŽST VB byt	xxx	Šafa	082-05/2014/ONYO/LA	Odstrániť závady z RS neschopnosť prevádzky, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť : neživá kovová časť sporáku a svietidiel tr.1 nie je pripojená k ochrannému obvodu, chýba východisková revízia + ďalšie závady z RS	Ano	730,00 €	210,00 €	940
54	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Šala Obytný dom TO	xxx	Šafa	052-03/2014/ONYO/LA	zásuvkové obvody sú istené 25A, celá el.inštalácia je napájaná jedným vodičom, svietidlá tr1 ochrany nemajú ochranu, na povale sú káble obmotané okolo drevených častí krovu, žiarovky sa dotýkajú drev.častí krovu, chýba dokumentácia el.zariadenia, chýba východisková revízia + odstrániť ďalšie závady z RS	Ano	680,00 €	210,00 €	890
55	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Obytný dom TO	xxx	Šafa	054-03/2014/ONYO/LA	zásuvka v kúpeľni nie je chránená doplnkovou ochranou, chýbajú označenia rozvádzača - výrobný štítok-príslušnosť naplnie-nie je označený, chýba schéma zapojenia, chýba dokumentácia el.zariadenia, chýba východisková revízia + odstrániť ďalšie závady z RS	Ano	880,00 €	210,00 €	1090
56	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Šala TO	xxx	Šafa	053-03/2014/ONYO/LA	Svietidlá nemajú pripojenú kovovú časť k ochrannému obvodu, rozv.chýbajú bezp. tabulky, v rozvádzači nie je označená prísl. naplnie (prístroje, vodiče, svorkovnice), nie je schéma zapojenia, nie je označená svorka príp. vodiča, chýba dokumentácia el.zariadenia, chýba východisková revízia + odstrániť ďalšie závady z RS	Ano	880,00 €	210,00 €	1090
57	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Colnica A-blok	xxx	Štúrovo	126-10/2013/ONYO/LA	Zasuvkové ističe sú istené ističom 21 A má byť max. 16 A, odstrániť neschopnosť prevádzky + odstrániť ďalšie závady z revíznej správy	Ano	760,00 €	210,00 €	970
58	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Colnica A-blok	xxx	Štúrovo	127-10/2013/ONYO/LA	tavné vložky iných hodnôt a sú opravované, poistkové vložky chýbajú, rozvádzač nemá kovovú časť pripojenú k ochrannému obvodu, - odstrániť neschopnosť prevádzky a ďalšie nedostatky RS	Ano	830,00 €	210,00 €	1040
59	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Colnica A-blok	xxx	Štúrovo	128-10/2013/ONYO/LA	v rozvádzači sú použité opravované poistky, chýba štítok, neoznačená svorka, neoznačená príslušnosť naplnie, nevyhovuje farebné označenie káblov, tyče lustrov nie sú nulované, odstrániť závady zistené revíznou správou - odstrániť neschopnosť prevádzky	Ano	920,00 €	210,00 €	1130
60	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Colnica A-blok	xxx	Štúrovo	118-10/2013/ONYO/LA	zásuvkové obvody 16A sú istené ističmi 25A, rozvádzač-chýbajú bezp.tabulky, výrobný štítok, neoznačená svorka, neoznačená prísl.naplnie, zanesený priestor rozvádzača, nevyhovuje farebné označenie vodičov, odstrániť závady zistené revíznou správou - odstrániť neschopnosť prevádzky	Ano	990,00 €	210,00 €	1200
61	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Colnica A-blok	xxx	Štúrovo	124-10/2013/ONYO/LA	sú použité opravované poistkové vložky, tyčový luster nemá pripojenú tyč na ochranný obvod, chýba ochranný kolík zásuvky, rozvádzač chýba bezp.tabulka, svietidlo balkon chýba ochranné sklo, chýba výr.štítok, neoznačená svorka, neoznačená príslušnosť naplnie prístroje (vodiče svorkovnice), nevyhovuje farebné označenie izol.vodičov, -odstrániť neschopnosť prevádzky z RS+ odstrániť ďalšie závady z revíznej správy	Ano	730,00 €	210,00 €	940
62	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Colnica A-blok	xxx	Štúrovo	133-10/2013/ONYO/LA	rozvádzač chýba bezp.tabulka, chýba výr.štítok, neoznačená svorka, neoznačená príslušnosť naplnie prístroje (vodiče svorkovnice), nevyhovuje farebné označenie izol.vodičov, -odstrániť neschopnosť prevádzky z RS+ odstrániť ďalšie závady z revíznej správy	Ano	730,00 €	210,00 €	940
63	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Colnica A-blok	xxx	Štúrovo	136-11/2013/ONYO/LA	v rozvádzači sú opravované poistk.vložky, tyčové lustrové svietidlá nemajú tyč spojenú chráneným obvodom, zásuvka v spálni nie je nulovaná, svietidlá na chodbe a v kúpeľni chýbajú ochranné sklá, odstrániť neschopnosť prevádzky + odstrániť ďalšie závady z revíznej správy	Ano	790,00 €	210,00 €	1000
64	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Colnica A-blok	xxx	Štúrovo	137-11/2013/ONYO/LA	sú použité opravované poistkové vložky, tyčový luster nemá pripojenú tyč na ochranný obvod, chýba ochranný kolík zásuvky, rozvádzač chýba bezp.tabulka, chýba výr.štítok, neoznačená svorka, neoznačená príslušnosť naplnie prístroje (vodiče svorkovnice), nevyhovuje farebné označenie izol.vodičov, -odstrániť neschopnosť prevádzky z RS+ odstrániť ďalšie závady z revíznej správy	Ano	730,00 €	210,00 €	940
65	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	vyhybkársky dvojdom	xxx	Šurany	073-04/2014/ONYO/LA	rozvádzač nie je chránený náterom -nevyhovujú farebne označ.vodičov-chýbajú bezp.tabulky- rozv.znečistený-svorka pripojenia ochr.vodiča nie je označená, odstrániť neschopnosť prevádzky + odstrániť ďalšie závady z revíznej správy	Ano	730,00 €	210,00 €	940
66	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	vyhybkársky dvojdom	xxx	Šurany	075-04/2014/ONYO/LA	rozvádzač nie je chránený náterom -nevyhovujú farebne označ.vodičov-chýbajú bezp.tabulky- rozv.znečistený-svorka pripojenia ochr.vodiča nie je označená, odstrániť neschopnosť prevádzky + odstrániť ďalšie závady z revíznej správy	Ano	770,00 €	210,00 €	980
67	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Tešedíkovo-zastávka	xxx	Tešedíkovo	169-12/2013/ONYO/LA	Odstrániť závady z RS neschopnosť prevádzky, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť : Krycí plech R neposkytuje krytie živých častí, zasuvkové obvody sú istené 20A max. je 16A, tyčové svietidlá nemajú kovovú časť pripojenú k ochrannému obvodu-nulovanie, chýba dokumentácia el.zariadenia, chýba východisková revízia + odstrániť ďalšie závady z RS	Ano	760,00 €	210,00 €	970
68	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Výpravná budova	xxx	Trnovec nad Váhom	043-03/2013/ONYO/LA	rozvádzač RB2 nemá výrobný štítok, v rozv. Nie je príslušnosť krajných PE a N vodičov k prúdovému obvodu v súlade s dokum., v rozvadž. Nie je označenie svorkovnice PEN, Pe a N s dokumentáciou, odstrániť drobné nedostatky zistené pri revízii zapísané ako drobné závady + ďalšie závady z RS	Ano	820,00 €	210,00 €	1030
69	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Výpravná budova	xxx	Trnovec nad Váhom	081-04/2013/ONYO/LA	rozvádzač RB2 nemá štítok, nie je označená prísl. Krajných PE a N vodičov, nie je označená prísl. Naplnie, kryt RB2 nie je upevnený - odstrániť drobné nedostatky zistené pri revízii + odstrániť ďalšie závady z revíznej správy	Ano	860,00 €	210,00 €	1070

70	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Výpravná budova	xxx	Trnovec nad Váhom	082-04/2013/ONYO/LA	rozdávač RB3 nemá štítok, nie je označená prísl. Krajných PE a N vodičov, nie je označená prísl. náplne, - odstrání drobné nedostatky zistené pri revízii + odstráni ďalšie závady z revíznej správy	Ano	1 230,00 €	210,00 €	1440
71	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Violín zastávka č.94	xxx	Violín	012-01/2014/ONYO/LA	Odstraní závady z RS neschopnosť prevádzky, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť : vnútorný prístor rozvádzača je poškodený v dôsledku vyhoreného prístroja, tyčové lustrové svietidlo nemá pripojenú kovovú tyč k ochrane0 chýbajú schémy a označenia rozvádzača a svorky, chýba farebné označenie vodičov, chýba schéma zapojenia rozvádzača, označenie vodičov, chýba dokumentácia el.zariadenia, chýba východisková revízia + ďalšie závady z RS,	Ano	1 230,00 €	210,00 €	1140
72	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Vlčany zastávka	xxx	Vlčany	162-12/2013/ONYO/LA	Odstraní závady z RS neschopnosť prevádzky, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť : zasuvkové obvody sú istené 20A max. je 16A, v závitových poistkách nie sú vymedzovacie dielce, tyčové svietidlá nemajú kovovú časť pripojenú k ochrannému obvodu-nulovanie, chýba dokumentácia el.zariadenia, chýba východisková revízia + odstráni ďalšie závady z RS	Ano	1 110,00 €	210,00 €	1320
73	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Výpravná budova	xxx	Zemianska Oľča	149-11/2013/ONYO/LA	rozdávač chýba krycí plech prístrojov, rozvodná krabica wc chýba kryt, z ohrievača chýba kryt prístrojov, svietidla nemajú kovovú časť chránenú, neoznačená svorka, nooznačená príslušnosť náplne prístroje (vodiče svorkovnice), nevyhovuje farebné označenie izol.vodičov, - odstráni neschopnosť prevádzky z RS+ odstráni ďalšie závady z revíznej správy	Ano	980,00 €	210,00 €	1190
74	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Žiharec ŽST č.627	xxx	Žiharec	164-12/2013/ONYO/LA	Odstraní závady z RS neschopnosť prevádzky, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť : Krycí plech rozv.dosky elektromera neposkytuje krytie živých častí, zasuvkové obvody sú istené 20A , zásuvka v detskej izbe nie je nulovaná, chýba dokumentácia el.zariadenia, chýba východisková revízia + odstráni ďalšie závady z RS	Ano	960,00 €	210,00 €	1170
75	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Bošany Výhybkársky dom	xxx	Bošany	018-03 2014/ONYO/PL	Zásuvka v obývačke zhorená a je nebezpečnosť skratu a požiaru. V RP chýbajú sklička na poistk. Hlaviciach a poistkové hlavice	Ano	1120	210,00 €	1330
76	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Chrenovec Výhybňa č. 5	xxx	Chrenovec	043-04 2014/ONYO/PL	Kabel prívodu na bojler nie je uložený podľa STN, chýba kryt na silovú krabicu, chýba nehorľavá podložka na silovú krabicu, chýba vypínač bojlera alebo zásuvka.Zásuvka v obývačke pri televízore je nesprávne zapojená, chýba ochrana, zásuvka na chodbe pri zemi nemá pripojený ochranný kolík	Ano	880	210,00 €	1090
77	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Chrenovec VB	xxx	Chrenovec	059-06 2013/ONYO/LK	V RE na hlavnej poistke chýba ochranné skličko nie je označená, V RP chýba prepoj na dverka, farebné označenie vodičov nezodpovedá platnej STN, rozvádzač je neoznačený, opravované poistky, v RP je zásuvkový okruh istený proti preťaženiu ističom 20A -menovitý prúd zásuviek je 16A, hrozí preťaženie a vyhorenie okruhu, chýba ochranné pospájanie rozvodov vodovodných trubiek pri bojleri, farebné označenie vodičov vo vypínačoch je nevyhovujúce (je zapojený žltozelený vodič na spínanie fázy), uvoľnená zásuvka v detskej izbe, nevyhovujúca montáž rozvodov a spotrebičov pod kuchynskou linkou - chýbajú tepelnoizol. podložky.	Ano	430	210,00 €	640
78	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Koš VB	xxx	Koš	016-10 2013/ONYO/PL	V RE rozvodnici chýba označenie ako i výstražné nálepky alebo tabuľky, v kuchyni v nike chýba kryt zásuvky, v chodbe je uvoľnený kryt zásuvky a je montovaná na horľavý materiál bez nehorľavej podložky, nie sú dodržané farebné značenie vodičov	Ano	390	210,00 €	600
79	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Krušovce Zastávka	xxx	Krušovce	020-03 2014/ONYO/PL	Chýba označenie RP, chýba ochranné pospájanie vodovodných trubiek pri bojleri	Ano	680	210,00 €	890
80	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Partizánske VB	xxx	Partizánske	045-04 2014/ONYO/PL	Zásuvky v obývačke a zásuvka v kuchyni pri dverách nesprávne zapojené - nie je funkčná ochrana	Ano	1120	210,00 €	1330
81	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Ráztočno VB	xxx	Ráztočno	060-06 2013/ONYO/LK	v RP chýba prepoj na dverka, chýbajú výstražné nálepky , rozvádzač nie je označený, chýba ochranné pospájanie rozvodov vodovodných trubiek pri bojleri, farebné označenie vodičov vo vypínačoch je nevyhovujúce (zapojený zelenožltý vodič na spínanie fázy)	Ano	795	210,00 €	1005
82	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Topoľčany Remiza	xxx	Topoľčany	135-11/2017-SYSTEMING/FL	v rozvádzači nie je označená príslušnosť náplne, krajných a PEN vodičov, svorka pripojenia ochr.vodiča ku kovovej časti nie je označená, z rozvádzača RE a RO chýbajú bezp. Tabuľky a výrobný štítok, priestor RE znečistený, nevyhovuje krytie živých častí rozvádzača RE, nie je ochranné pospojovanie potrubí ohrievača vodnád vaňou je svietidlo, v kúpeľni nie je ochranné pospájanie , krycí plech v RE a RO nie je upevnený dostatočne, Zásuvka pre EOv mie je upevnená , z rozvodných krabic chýbajú veká, zo svietidiel chýbajú kryty, v kuchyni zo zásuvky je napojené svietidlo nevhodným káblomv obývačke poškodená zásuvka, chýba schéma skutočného zapojenia v rozvádzačoch	Ano	795	210,00 €	1005
83	OSM TT SMSÚ ŽB NZ	Topoľčany NVČ	xxx	Topoľčany	059-06 2015/ONYO/PL	Opravované poistky v R1 bez ochranných skličok na poist. Hlaviciach, R1 -vývod pre osvetlenie umývarky je In=16A, R2 -chýba tiahlo na hlavnom vypínači, R2 miestnosť č.25 chýba kryt na zásuvku priamy dotyk živých častí	Nie	745	210,00 €	955

84	OSM TT SMSU ŽB NZ	Topoľčany Vodáreň	xxx	Topoľčany	016-03 2014/ONYO/PL	Chýba označenie RP a RE , výstražné nálepkyalebo tabuľka označujúce el. zariadenia, v chodbe a komore sú svietidlá na holých odizolovaných drôtoch a vypínač je bez krytov s priamim prístupom na živé časti, chýba ochranné pospájanie vodov. Potrubia na bojleri	Ano	680	210,00 €	890
85	OSM TT SMSU ŽB NZ	Topoľčany Vodáreň	xxx	Topoľčany	017-03 2014/ONYO/PL	Zásuvka v kuchyni má vyvedenú fázu na pravej zdierke, chýba pripojenieochranného kolíka , svetlo v kúpeľni nad umývadlom nemá krytie, rozvodnica na fasáde je silne znečistená a bráni bezpečnej prevádzke el. zariadenia	Ano	650	210,00 €	860
86	OSM TT SMSU ŽB NZ	Žabokreky n.Nitrou VB	xxx	Žabokreky nad Nitrou	027-10 2013/ONYO/PL	V el. rozvodnici chýba označenie, chýba hlavný vypínač na bojler alebo zásuvku, uvoľnené zásuvky v byte	Ano	550	210,00 €	760
87	OSM TT SMSÚ ŽB BA	BA východ - Admin. budova SEE	xxx	BA východ	073-08.2018/ST	1. v suteréne chýba 1ks na vypínači a 2ks kryt na zásuvkách 230V - voľne prístupné živé časti pod napätím - porušená STN 33 2000-4-41 Čl. 411.1, 412.2. 2. v miestnosti č. 2 (malá zasadačka) je rozbité závesné žiarivkové svietidlo - spadné na podlahe -porušená STN 2000-6 čl. 61.3.10.	nie	1430		1430
88	OSM TT SMSÚ ŽB BA	BA východ - Sklad TO	xxx	BA východ	81-10.2018/ST	1. na zásuvkových skrinách chýbajú typové štítky - porušená STN EN 60439-1. 2. chýba manipulačný priestor pred rozvodnicou R1 min. 80cm (je zastavaná regálom) - porušená STN 33 2310 čl. 2.3 a STN 33 2000 čl. 1.1 a 2.7. 3. chýba schéma zapojenia zásuvkových skriín - porušená STN 33 2000 čl. 1.1, čl. 2.7. 4. chýba prevádzkové označenie rozvodnice R1 typ SZ2 a káblovej skrine PRIS3 - porušená STN 33 3210 čl. 4.10.	nie	2160		2160
89	OSM TT SMSÚ ŽB BA	BA Vajnory - výpravná budova /RZZ/	xxx	BA Vajnory	91.10.2018/ST	1. RS01 - chýba trvanlivý dobre viditeľný a čitateľný štítok v zmysle požiadavky STN EN 60439 - 35 7107 čl. 5.1. 2. v miestnosti reľovky, v miestnosti dopr. kancelárie a na chodbe sú natiiahnuté provizórne káble pre zásuvkové a svetelné obvody. Chýbajú svietidlá, zásuvky a vypínače. Elektroinštalácia budovy je v prerábke cudzou firmou. Práce sú už dlhšiu dobu prerušené a na hotové práce, ktoré sú pod napätím nie je vydaná východisková revízna správa od montážnej firmy. 3. chýbajú viečka na rozvodových škatuliach - porušená STN 37 0100 čl. 43.	nie	1130		1130
90	OSM TT SMSÚ ŽB BA	BA Petržalka - vrátnica MDS/ ODTH/	xxx	BA Petržalka	024_11_2018_MJ	1. rozvodnica R1 - atypicky vyrobená. Z ističov sú provizórne napojené el. tepelné spotrebiče a na ističoch chýbajú ochranné kryty. Provizórne vedenie zrušiť a pre tepelné el. spotrebiče namontovať 2ks zásuvky 230/16A. Do služobnej miestnosti natiiahnuť samostatný zásuvkový obvod 230/16A - rozpor STN 357107, STNM 332130 . 2. k revízii nebol predložený protokol SUIII o údržbe a kontrole na ekelektrickom zariadení. Rozpor STN 33 1500 čl. 4.2. 3. prevádzkovateľ nepredložil od zariadenia východiskovú revíziu správu resp. atest. o kusovej skúške. Rozpor s STN 33 1500 čl. 2.1. 4. udržiavateľ nemá od elektrického zariadenia platnú tech. dokumentáciu skutočného vyhotovenia rozvodov technológie NZE. Technická dokumentácia musí byť zabezpečená v zmysle požiadavky STN 33 2000 čl. 5.2. 5. v el. rozvádzači KS5 - na rozvádzači chýba trvanlivý dobre viditeľný a čitateľný štítok v zmysle požiadavky STN EN 60439 - 35 7107 čl. 5.1. 6. chýba označenie jednotlivých ochranných a istiacich prístrojov - porušená STN 33 2000-5-51 čl. 514.4. 7. chýba označenie prívodného kábla do rozvodnice KS5 - porušená STN 34 1050 čl. 132e. 8. chýba manipulačný priestor pred rozvodnicou - porušená STN 33 3210 čl. 5.4, a STN 35 7030 čl. 62. 9. chýba schéma zapojenia rozvodnice (premixová doska) - porušená STN 33 2000 čl. 1.1, čl. 2.7. a čl. 4.4. 10. chýba bezpečnostné označenie rozvodnice - porušená STN 33 2000 čl. 4.5. 11. v rozvádzači KS5 sú skrutky, matice, kovové časti skorodované - rozpor s STN 33 2000-3 HD 384.3.S2 čl. 34. 12. sú poškodené kryty na zás. 230V čím sú prístupné živé časti - nevýhovuje STN 33 2000-4-41 čl. 412.2 . 13. chýbajú kryty na svietidlách - rozpor s STN 33 2000 čl. 4.4.	nie	730		730
91	OSM TT SMSÚ ŽB BA	BA N.Mesto - prevádzková budova TO	xxx	BA N. Mesto	108-12.2018/ST	1. v miestnosti č. 14 - šatňa chýba 1ks kryt na žiarivkové svietidlo 2x36W - porušená STN 33 2310 čl. 3.1.1.2. 2. v miestnosti č. 14 - šatňa je nahorená zásuvka 230V/16A, tepelne opotrebované kontakty je to rozpor s STN 33 2000-1 oddiel 131. 3. v miestnosti č. 15 - šatňa majstri je zo steny uvoľnená zásuvka 230V/16A - porušená STN 33 2180 čl. 6.1.2. 4. v miestnosti č. 29 - sklad č. 9 (Kováčňa) chýba kryt na vodotesnej 230V/16A, čím sú prístupné živé časti pod napätím - nevýhovuje STN 33 2000-4-41 čl. 412.2. 5. v sklade č. 4 je poškodená zásuvka 400V/16A (zlomené upevňovacie uško) - porušená STN 332180 čl. 6.1.2. 6. chýbajú viečka na niektorých rozvodných škatuliach - porušená STN 37 0100 čl. 43.	nie	1264		1264
92	OSM TT SMSÚ ŽB BA	BA východ - riadiace stredisko EaE	xxx	BA východ	008-01.2019/ST	Zemný odpor zvodu č. 6 presiahol 15Ω - nevýhovuje STN 34 1390 čl. 106.	nie	970		970

93	OSM TT SMSÚ ŽB BA	Devínska Nová Ves - výpravň budova	xxx	Devínska Nová Ves	111-12.2018/ST	<p>1. v miestnosti č.0.01 je nefunkčný vypínač pre svetlo - porušená STN 33 2000-5-537 čl. 537.2.</p> <p>2. uvoľnené zásuvky v miestnostiach č.: 2.13, 1.23, osobná pokladňa - porušená STN 33 2000-6 čl. 6.1.2.</p> <p>3. nesvietiace svietidlá v miestnostiach č- 0.20 (wc ženy suterén), 1.10 - porušená STN 33 2310 čl. 3.1.1.2.</p> <p>4. v m. č. 0.15 pred sprchou je na žiarivkovom svietidle uvoľnený kryt - porušená STN 33 2310 čl. 3.1.1.2.</p> <p>5. na sklade oleja (oproti dielni OZD) je na vodotesnom svietidle rozbitá plastová ochranná mriežka porušená STN 33 2310 čl. 3.1.1.2.</p> <p>6. v prečerpávacej stanici 2 (pod schodmi) je nefunkčný el. ohrievač a termostat rego - porušená STN 33 2000-6 čl. 61.3.</p> <p>7. v rozvádzači RM2 chýba schéma - porušená STN EN 60 439-1.</p> <p>8. v rozvádzači RO2.3 (chodba dozorca výhybiel m. č. 1.31) nevybavuje prúdový chránič FI3 Moeller/B16(003 - zásuvky 3, m. č. 1.32 (poznámka: tlačítkom vybrať ide, ale pri meraní nie) - porušená STN 33 2000-4-41 čl. 415.1. 9. v celej budove nie je označená príslušnosť vypínačov a zásuviek k rozvádzačom a istiacim prvkom. Rozpor s čl. 514.2 STN 33 2000-5-51.</p>	nie	290		290
94	OSM TT SMSÚ ŽB BA	Dunajská Streda - Výhybkárske stanovište č. 2	xxx	Dunajská Streda		<p><u>Nové zistené nedostatky počas revízie:</u></p> <p>Niektoré zásuvky 230V v budove výhybkárskeho stanovišta č. II sú poškodené tj. majú tepelne opotrebované kontakty je to rozpor s STN 33 2000-1 oddiel 131., prípadne uvoľnené porušená STN 33 2180 čl. 6.1.2.</p>	nie	1352		1352
95	OSM TT SMSÚ ŽB BA	Admi. Budova GR Klemensova 8 6. poschodie	xxx	GR ŽSR		<p><u>Neodstránené z predchádzajúcej správy:</u></p> <p>1. chýba označenie vodičov k jednotlivým prúd. Obvodom - porušená STN 35 7107 čl. 5.2 a STN EN 60 439-1 čl. 5.2. a 7.6.5.1.</p> <p>2. schéma zapojenia rozvodnice vyblednutá, nečitateľná, neopravená podľa skutočného prevedenia - porušená STN EN 60 439 čl. 5.2.</p> <p>3. chýba označenie ochrannej svorky - porušená STN EN 60 439-1 čl. 7.6.5.2.</p> <p>4. znečistený vnútorný priestor rozvodnice - porušená STN EN 60 439-1 čl. 6.1.2.3.</p>	nie	1235		1235
96	OSM TT SMSÚ ŽB BA	Admi. Budova GR Klemensova 8 7. poschodie	xxx	GR ŽSR	02-01.2019/ST	<p><u>Neodstránené z predchádzajúcej správy:</u></p> <p>Rozvodnica R1:</p> <p>1. chýba označenie vodičov k jednotlivým prúd. Obvodom - porušená STN 35 7107 čl. 5.2 a STN EN 60 439-1 čl. 5.2. a 7.6.5.1.</p> <p>2. schéma zapojenia rozvodnice vyblednutá, nečitateľná, neopravená podľa skutočného prevedenia - porušená STN EN 60 439 čl. 5.2.</p> <p>3. chýba označenie ochrannej svorky - porušená STN EN 60 439-1 čl. 7.6.5.2.</p> <p>4. znečistený vnútorný priestor rozvodnice - STN EN 60 439-1 čl. 6.1.2.3.</p>	nie	2310		2310